

下水道管路の特別重点調査結果報告について

1. 背景

令和7年1月28日に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因すると考えられる道路陥没を受けて、国土交通省では、2月21日に「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」が設置されました。今般、同委員会において、今回と同種・同類の事故を未然に防ぎ、国民の安全・安心が得られるよう、下水道管路の全国特別重点調査を実施すべきとの提言がとりまとめられました。

この提言を踏まえ、令和7年3月18日に国土交通省より下水道管理者へ、下水道管路の老朽化や危険箇所の特定と改善策検討を目的とした全国特別重点調査の実施が要請され、本市においても対象となる下水道管路の調査を実施したものです。

2. 国から要請があった調査対象

管径2m以上かつ、平成6年度（1994年度）以前に設置・改築された管路（污水管路、雨水管路）。

3. 本市の調査対象箇所

調査箇所数：7箇所（雨水管路） 調査総延長：428m

※本市で調査対象となる管路は雨水管路のみで、污水管路は調査対象外。

4. 目視による調査結果

調査員が雨水管路に入り劣化状況を目視で調査した結果、雨水管路の鉄筋露出や骨材露出、クラック等が確認され、専門家によるチェックを得た結果、調査箇所7箇所のうち、原則1年以内に対策を実施する必要がある緊急度Ⅰは4箇所、応急措置を実施した上で5年以内に対策を実施する必要がある緊急度Ⅱは2箇所判明しました。


5. 空洞調査結果

国が示している調査実施フローに基づき、緊急度Ⅰ又はⅡの6箇所について、道路と雨水管路の間に空洞がないか確認を行う空洞調査を実施しました。調査の結果、6箇所のうち、1箇所について空洞の可能性があるとして11月17日(月)に受注者から報告がありました。そのため、同日中に下水道課職員により現地確認及び道路管理者との協議を行い、業者へ道路掘削による調査を指示しました。11月18日(火)に調査を行った結果、雨水管路と雨水管路のつなぎ目（目地）の隙間からの土の流出による空洞（長さ6cm・幅6cm・深さ10cm）が確認され、同日中にモルタル（セメント、砂、水を混ぜたもの）で隙間を埋める補修を行い、空洞の解消を行いました。

6. 今後の対応

緊急度Ⅰ又はⅡの箇所については、今年度及び来年度で修繕を実施していきます。

位置図

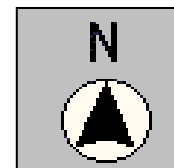

凡例	
	調査対象箇所

番号	場所	延長	緊急度	空洞調査	空洞の可能性
①	中田町地内	L= 24.50m	Ⅱ	L= 24.50m	無し
②	中田町地内	L= 6.20m	—	—	—
③	金池五丁目地内	L=255.80m	Ⅰ	L=255.80m	有り
④	金池二丁目地内	L= 6.95m	Ⅰ	L= 6.95m	無し
⑤	八幡原四丁目地内	L= 14.00m	Ⅱ	L= 14.00m	無し
⑥	八幡原二丁目地内	L= 65.62m	Ⅰ	L= 65.62m	無し
⑦	八幡原二丁目地内	L= 55.02m	Ⅰ	L= 55.02m	無し
合 計		L=428.09m		L=421.89m	